



TANULSÁGOS TŰZESETEK TŰZVIZSGÁLATA

VISSZATEKINTÉS

- ◉ 1983 óta - 31 éve foglalkozom tűzvizsgálattal
- ◉ megyei tűzmegeelőzési vezetőként hivatalból eseti szakértő
- ◉ emberöléses tűz a megyei bíróság elnökénél
- ◉ 1995 óta - 19 éve igazságügyi tűzvédelmi szakértő
- ◉ évente 50; összesen közel 1000 szakvélemény
- ◉ Kb 10%; - kb 100 bírósági meghallgatás

BEVALLÁS A KRIMÓBAN



14 méter

HŰTŐGÉPGYÁR 1.

- ◉ Kérdezéstechnika
- ◉ Jkv
- ◉ A3 táblázat
- ◉ Gépelhelyezési rajz + észlelési pontok, mintavételi helyek pausz papírra

Tájékoztató adatok: a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság riasztásának időpontja: 21. óra 28. perc
 kiérkezésének időpontja: 21. óra 35 perc
 elsőleges behatolási, beavatkozási hely: a műanyag üzem felől

	első észlelési időpont	kit értesített?	honnan ment be?	hol látta először a tüzet?	utána hova terjedt át a tűz?	villany fel volt-e kapcsolva?	kit látott a környéken?
Szelényi Béla	21.10-21.15 közt	1.) gyárügyeletest 2.) VEDELEM Kft-t	oktatóterem – büfé felől	3. szalagon az emelőgép mellett egy hűtő égett	a mellette lévő szekrényre, majd a két szalag közé	én kapcsoltam föl a bemutatóterem és a büfé között	Csik Józsefet a VEDELEM Kft-től.
Bóna Péter	21.10 körül	21.15-kor a gyárügyeletest	műanyag üzem felől	2. szalagon az emelőgép környékén kb. 1-1 méterre	-	nem volt	Rabóczki Gábort, Szravtos Jánost (?), Háfra Jánosnét, Alimán Gyulanét
Rabóczki Gábor	21.15-kor a ventilátoron jött be a füst	-	műanyag üzem felől	2. szalagon a csomagolószalag közepén	a szalagok közötti felső pályára, égve csöpögött	nem volt	-
Háfra Jánosné	?	-	műanyag üzem felől	2. szalag és a fal között a földön	a szalagon lévő hűtőkre, majd a felső pályára	nem volt	Farkas Jánost
Csik József	21.30-kor kapott értesítést	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot	oktatóterem - büfé felől	2-es szalagon a csomagológéptől vissza a 4. vagy 5. hűtő égett.	a 3. szalagon nem volt tűz!	nem kapcsolt, Szelényi kapcsolására nem emlékszik	Szelényi Bélát
Nyika József	21.30	-	a bemutató (oktató) terem felől	a fal melletti (2-es számú) szalag első negyed része lángolt. Ekkor még a két szalag között a csomagolópapírok nem égtek.		a büfé előtt a világítás működött	Szelényi Béla

HELYSZÍNVÁZLAT

méretarány nélkül, az észlelési helyek és irányok jelölésére

Káresemény helyszíne: Jászberény, Fémnyomó utca 1.

Károsult: ELEKTROLUX LEHEL Hűtőgépgyár Kft.

Készítette: Borsos Tibor iü. tűzvédelmi szakértő

Tűzeset időpontja: 1998. augusztus 16.



HELYSZÍNVÁZLAT


méretarány nélkül, a tűz legintenzívebb égési gócainak jelölésére

Káresemény helyszíne: Jászberény, Fémnyomó utca 1.

Károsult: ELEKTROLUX LEHEL Hűtőgépgyár Kft.

Készítette: Borsos Tibor iü. tűzvédelmi szakértő

Tűzeset időpontja: 1998. augusztus 16.

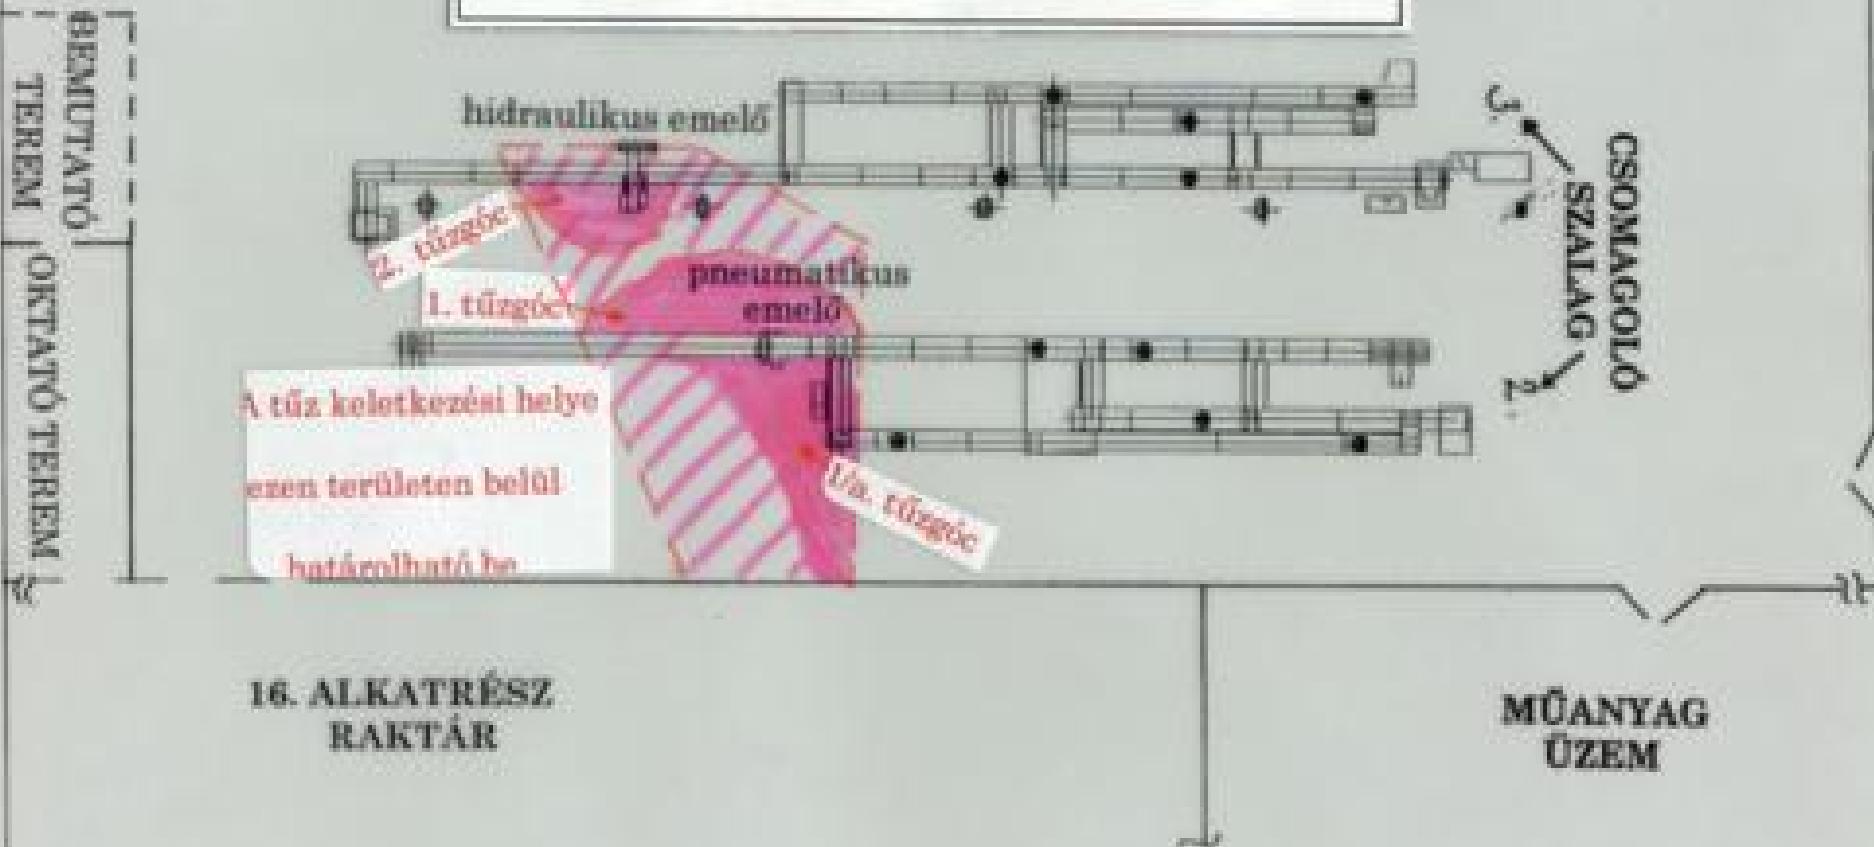

HŰTŐGÉPGYÁR 2.

- ⦿ a tűzvédelmi tervezés elérte a célját, mert „csak” egy tűszakasz égett ki
- ⦿ targonca közös vizsgálata, iü. fizikus szakértő bevonása
- ⦿ tűzjelző lekérdezés



5,1 m

állványos polc

1.


2. számú targonca kereke






Az első érzékelő jelzése: 04:44:32

Tűzjelző hurok rövidzár: 9. perc (04:53:24)

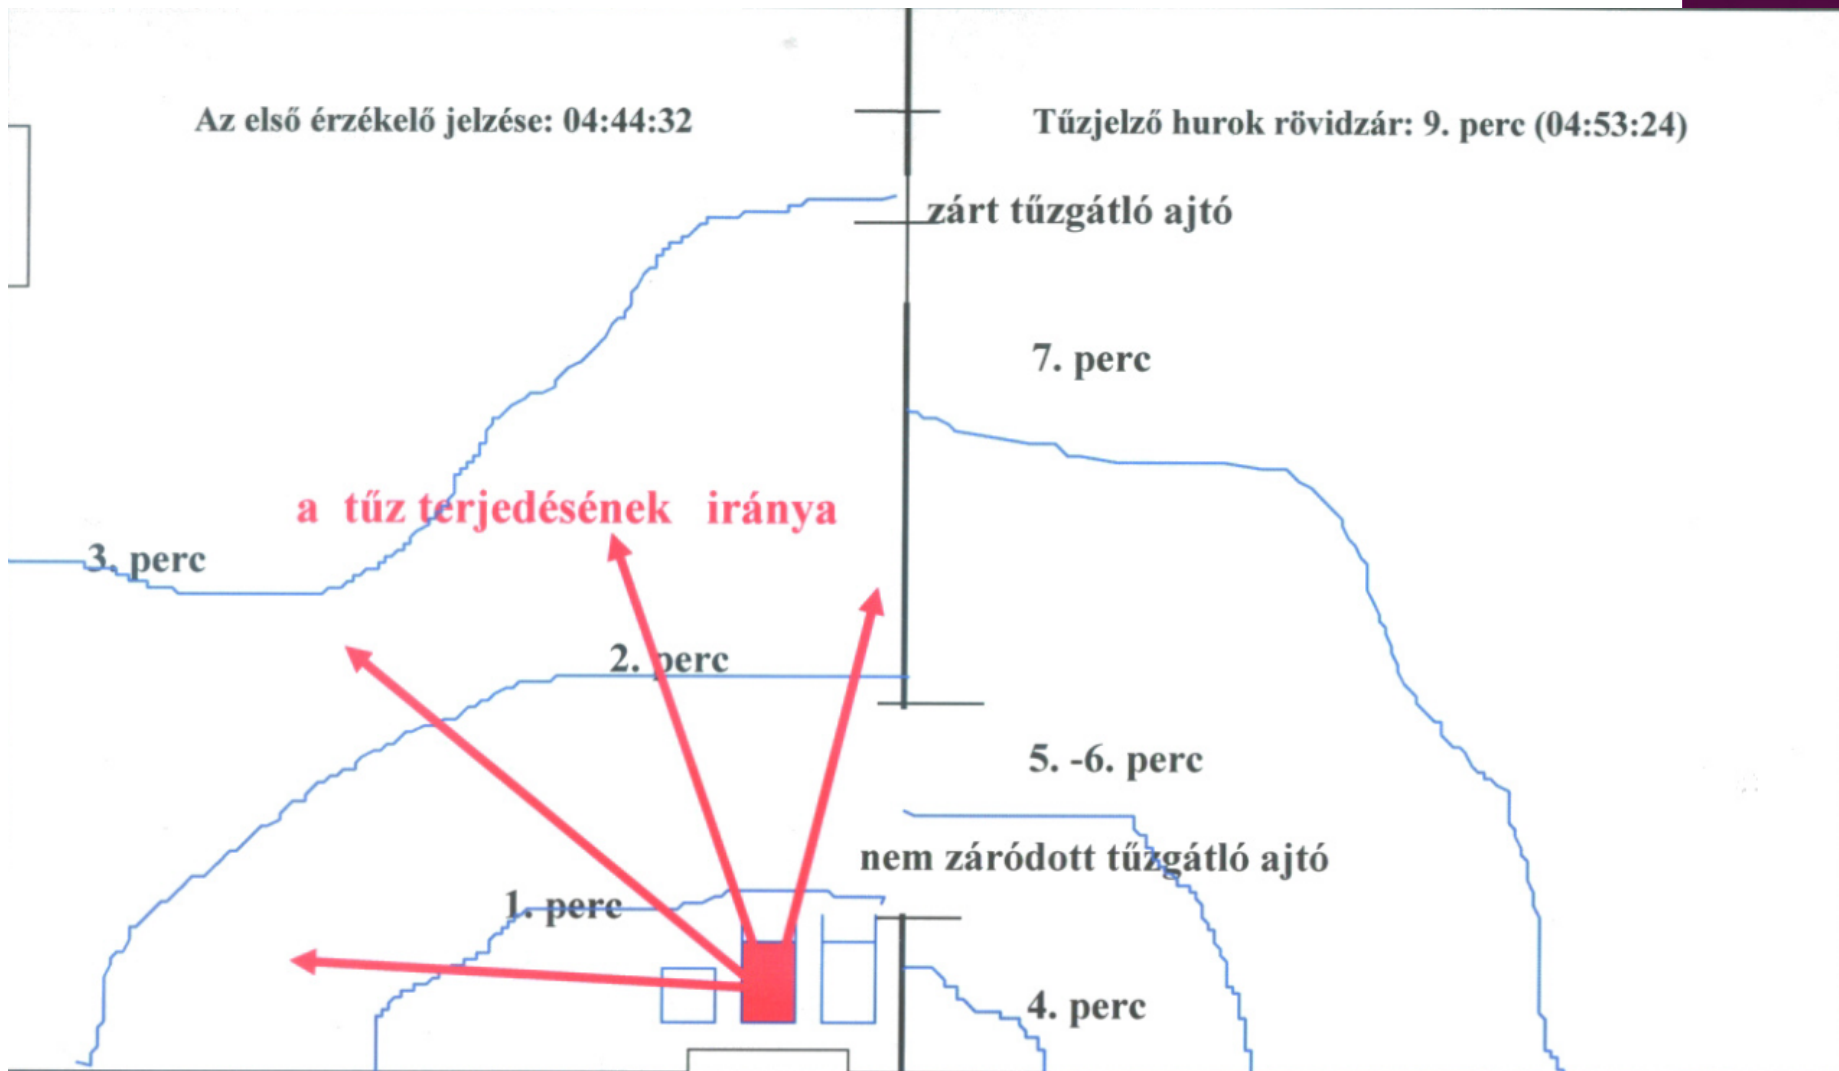


MOZI IDŐDIAGRAM

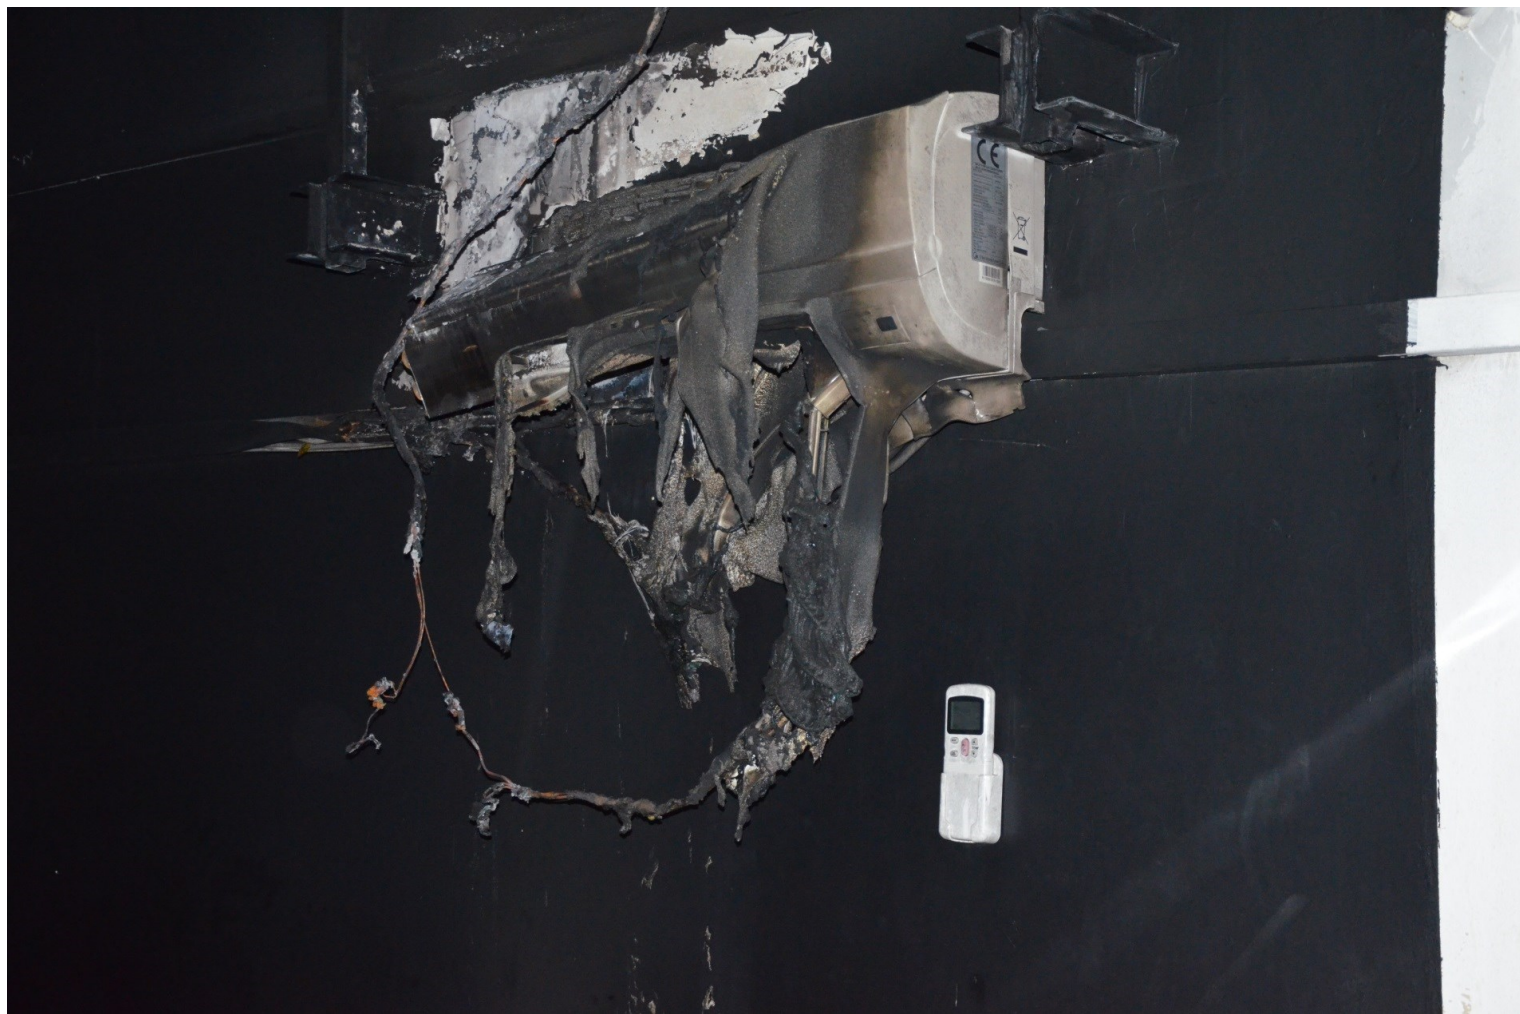



sprinkler működésének időtartama → 23 perc

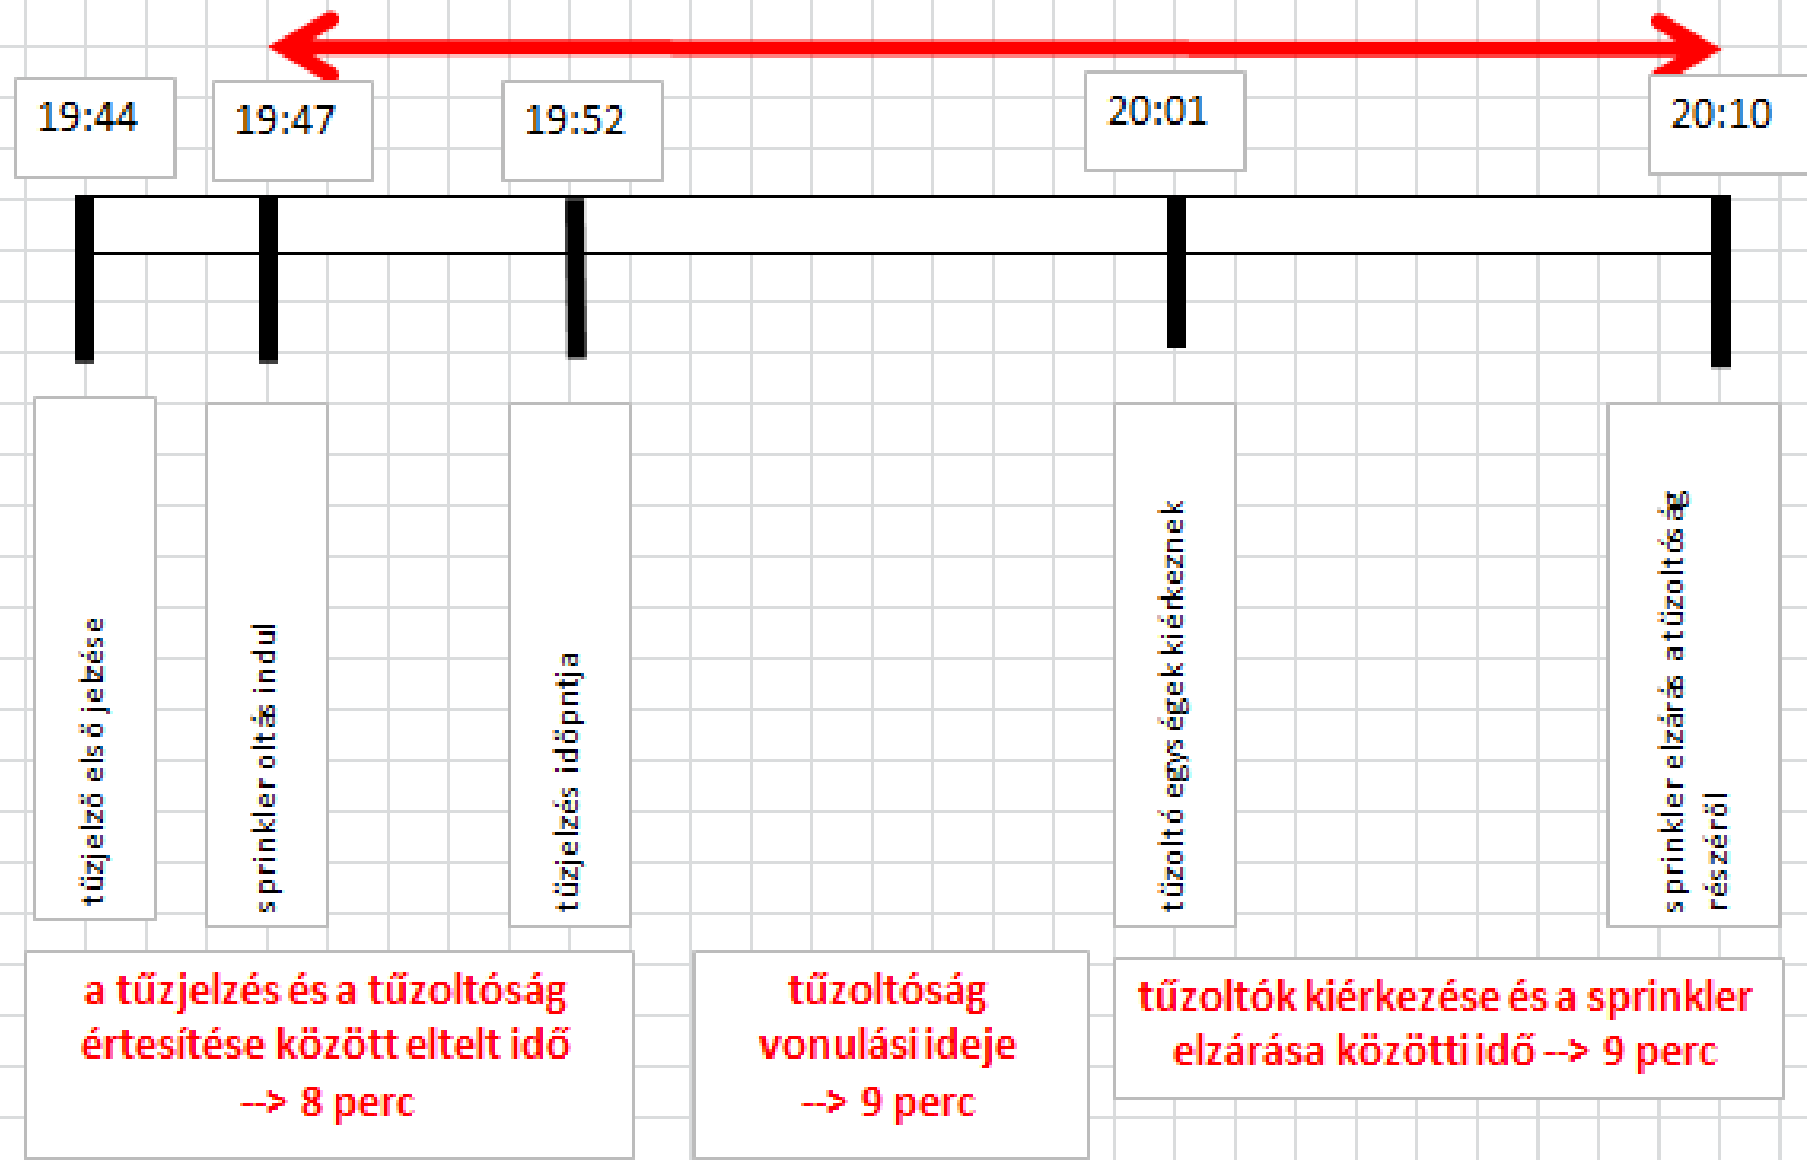

HŰTŐHÁZ

- ⦿ bizonyítás elmaradt
- ⦿ gyulladási kísérlet -25 fokban
- ⦿ a 10 perc sok vagy kevés?

Borsos - PUR

vedelem.hu
google.com

bírósági tárgyalás „hangulata”



itt vallatják a
szakértőt

2014.

Kommunikáció (hiánya)

- Tűzoltás vezető - KMSZ között
- KMSZ - „kvázi” tűzvizsgáló között
- én nem éreztem az tűzveszélyes folyadék szagát, ezért nem vettem mintát,
 - a helyszín ismerete nélkül készítettem a tűzvizsgálatot

Köszönöm a figyelmet.

Borsos Tibor

06-20-9283923

borsos@t-online.hu